

MOGAMI




ケーブル接続要領説明書

圧着タイプ
CRIMP TYPE **BNC-2964C / BNC-3200C**






CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION

適用ケーブル
MOGAMI CABLE **PART NO.2964 / NO.3200**

構成 CONSTRUCTION

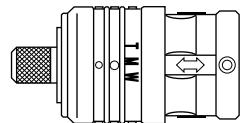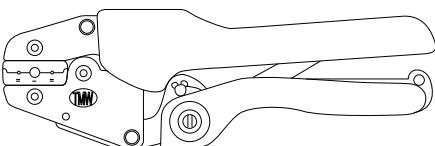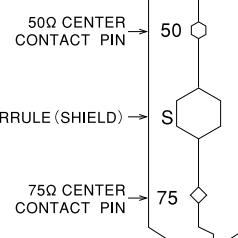フェルール
FERRULE中心コンタクト
CENTER CONTACT PIN本体
MAIN BODY圧着工具 : CWB-T0276/T0277
CRIMP TOOL圧着工具ダイス部の圧着適用部説明図
INSTRUCTION ON APPLIED OPENINGS OF CRIMP DIES

手順 ASSEMBLY PROCEDURE

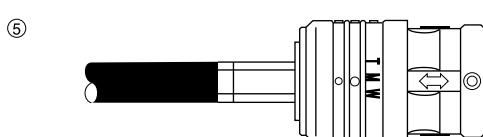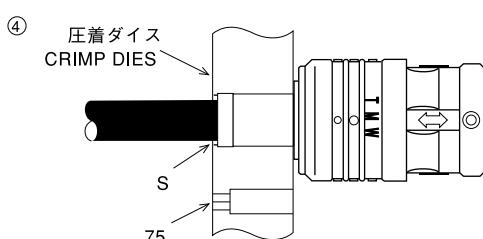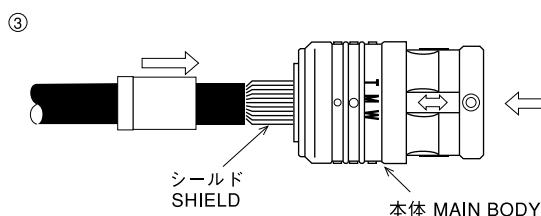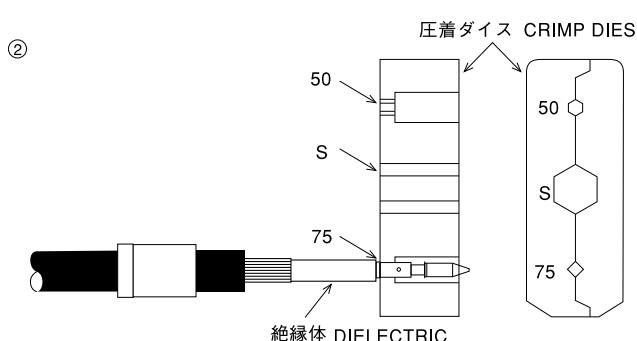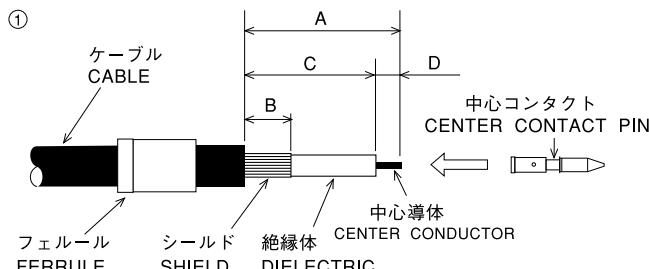

DIMENSION TABLE ケーブル端末処理寸法表

Connector Part No. コネクタ品番	Applicable Cable 適合ケーブル	Characteristic Impedance 特性インピーダンス	Cable Treatment Dimensions ケーブル端末処理寸法			
			A	B	C	D
BNC-3200C	3200	50Ω	20.8mm (0.819")	6.0mm (0.236")	16.3mm (0.642")	4.5mm (0.177")
BNC-2964C	2964	75Ω	19.3mm (0.760")	6.0mm (0.236")	16.3mm (0.642")	3.0mm (0.118")

- ① フェルールをケーブルに通しておき、左図のようにケーブル外被、シールド、絶縁体を切り取る。このとき、シールドは燃りを戻して平行な状態にする。
- ② 中心コンタクトにケーブルの中心導体を挿入する。次に、左図のように圧着工具ダイスの圧着適用部に装着し、絶縁体、中心コンタクトの段部、ダイス端面の間に隙間が開かない様に軽く押し当てながら圧着する。次にケーブルと中心コンタクトを相互に軽く引っ張り、コンタクトが固定されていることを確認する。
- ③ ケーブルをコネクタ本体にコンタクトが固定される位置まで挿入する。このとき、シールドはコネクタ本体圧着部の外周面に均一に被せる。次に、ケーブルとコネクタ本体を相互に軽く引っ張り、中心コンタクトが固定されていることを確認する。
- ④ 中心コンタクトが固定された位置でケーブルを引いて、ケーブルとコネクタ本体が密着していることを確認する。
- ⑤ フェルールをコネクタ本体圧着部にスライドさせて被せる。このときフェルール端面をコネクタ本体端面に密着させる。
- ⑥ 圧着工具ダイス真中のシールド圧着部に左図のようにダイス端面と本体を密着させて装着し、圧着する。
- ⑦ フェルールをコネクタ本体圧着部にスライドさせて被せる。このときフェルール端面をコネクタ本体端面に密着させる。
- ⑧ 圧着工具ダイス真中のシールド圧着部に左図のようにダイス端面と本体を密着させて装着し、圧着する。
- ⑨ 結線完了
- ⑩ Finish.

MIT INC.